This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.



日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2002年 9月18日

出 願 番 号 Application Number:

特願2002-272335

[ST. 10/C]:

[JP2002-272335]

出 願 人
Applicant(s):

本田技研工業株式会社

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2003年 9月 2日





【書類名】

特許願

【整理番号】

PH3853A

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

B62M 17/00

B62M 7/06

F02B 61/06

F16H 39/14

F16H 61/42

【発明者】

【住所又は居所】

埼玉県和光市中央1丁目4番1号 株式会社本田技術研

究所内

【氏名】

伊藤 克彦

【発明者】

【住所又は居所】

埼玉県和光市中央1丁目4番1号 株式会社本田技術研

究所内

【氏名】

根来 正明

【発明者】

【住所又は居所】

埼玉県和光市中央1丁目4番1号 株式会社本田技術研

究所内

【氏名】

欅 真一郎

【特許出願人】

【識別番号】

000005326

【氏名又は名称】

本田技研工業株式会社

【代理人】

【識別番号】

100067840

【弁理士】

【氏名又は名称】 江原 望



【選任した代理人】

【識別番号】 100098176

【弁理士】

【氏名又は名称】 中村 訓

【選任した代理人】

【識別番号】 100112298

【弁理士】

【氏名又は名称】 小田 光春

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 044624

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要



【書類名】 明細書

【発明の名称】 内燃機関付き車両用動力装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 シリンダ中心軸が略上下方向に指向したシリンダブロックおよびクランク軸を有する内燃機関と、斜板式油圧ポンプと斜板式油圧モータとが同一軸線上に配置されて前記クランク軸からの回転を変速する静油圧式無段変速機と、前記斜板式油圧モータまたは斜板式油圧ポンプの斜板角度を変更する駆動部材を往復動させる変速駆動軸とを備えた内燃機関付き車両用動力装置において

前記変速駆動軸は前記静油圧式無段変速機よりも上方に位置して該静油圧式無段変速機の軸心と平行に配置されるとともに、該変速駆動軸の軸心と前記静油圧式無段変速機の軸心とを結ぶ平面が、前記クランク軸の軸心と交叉せず、かつ前記シリンダブロックのシリンダ中心軸の軸心に対し鋭角をなし該クランク軸の軸心より下方に位置して交叉することを特徴とする内燃機関付き車両用動力装置。

【請求項2】 前記静油圧式無段変速機の変速比を検出する変速レシオ検出 センサーは、前記変速駆動軸の軸心と前記静油圧式無段変速機の軸心とを結ぶ平 面に対し、該静油圧式無段変速機の軸心から直角または略直角に近い該静油圧式 無段変速機側方に配置されたことを特徴とする請求項1記載の内燃機関付き車両 用動力装置。

【請求項3】 前記車両用内燃機関のクランク軸を枢支するクランクケースは、前記静油圧式無段変速機および変速駆動軸を内蔵し、前記クランクケース内にて該変速駆動軸の延長軸線またはその近傍にブリーザー室が配設されたことを特徴とする請求項1記載の内燃機関付き車両用動力装置。

【請求項4】 前記クランク軸が車体前後方向に指向して配置されたことを 特徴とする請求項1または請求項2記載の内燃機関付き車両用動力装置。

【発明の詳細な説明】

 $[0\ 0\ 0\ 1]$

【発明の属する技術分野】

本願発明は、内燃機関の動力を静油圧式無段変速機を介して車輪に伝達する内

燃機関付き車両用動力装置に関するものである。

[0002]

【従来技術】

比較的軽量小型で無段変速を行なうことができる斜板式油圧ポンプと斜板式油 圧モータとよりなる静油圧式無段変速機が内燃機関に一体的に結合されてなる車 両用動力装置として、特開平9-183393号公報に記載されたものがある。

この特開平9-183393号公報に記載の車両用動力装置では、略上下方向 へ指向したシリンダ中心軸の下方延長線上にクランク軸が配置され、該シリンダ 中心軸の下方延長線に対し、該クランク軸から鋭角をなした線上に変速機軸心お よび変速駆動軸心が配置されていたため、変速駆動軸が内燃機関側方へ張出して しまい、動力装置の左右寸法が増大し、車体搭載性が低下する惧れがあった。

また、特開2001-343060号公報に記載の内燃機関付き車両用動力装置においては、シリンダ中心軸が略上下方向に指向した内燃機関の左右いずれか一方の側方に静油圧式無段変速機が配置され、該静油圧式無段変速機を挟んで前記内燃機関の外側方に変速駆動軸が配置されているため、やはり、車両用動力装置の左右車幅方向寸法が大きくなって、車体にコンパクトに、該車両用動力装置を搭載することが困難であった。

しかも、前記特開2001-343060号公報記載の車両用動力装置では、 前記静油圧式無段変速機の変速比を検出する変速レシオ検出センサーは、該静油 圧式無段変速機の上方に配置されているため、前記車両用動力装置の上方に配置 されている燃料タンク、またはシート、車体カバーに邪魔されて、前記変速レシ オ検出センサーの保守・点検を簡単に行なうことが困難であった。

[0003]

【特許文献1】

特開平9-183393号公報(【特許請求の範囲】および図3)

【特許文献2】

特開2001-343060号公報(段落【0021】【0044】および図 1)

[0004]

【解決しようとする課題】

本願発明において解決しようとする課題は、前述のような従来技術の難点を克服することにある。

[0005]

【課題を解決するための手段および効果】

本願発明の請求項1に係る発明は、シリンダ中心軸が略上下方向に指向したシリンダブロックおよびクランク軸を有する内燃機関と、斜板式油圧ポンプと斜板式油圧モータとが同一軸線上に配置されて前記クランク軸からの回転を変速する静油圧式無段変速機と、前記斜板式油圧モータまたは斜板式油圧ポンプの斜板角度を変更する駆動部材を往復動させる変速駆動軸とを備えた内燃機関付き車両用動力装置において、前記変速駆動軸は前記静油圧式無段変速機よりも上方に位置して該静油圧式無段変速機の軸心と平行に配置されるとともに、該変速駆動軸の軸心と前記静油圧式無段変速機の軸心とを結ぶ平面が、前記クランク軸の軸心と交叉せず、かつ前記シリンダブロックのシリンダ中心軸の軸心に対し鋭角をなし該クランク軸の軸心より下方に位置して交叉することを特徴とするものである。

[0006]

請求項1に係る発明は、前述したように構成されているため、内燃機関付き車両用動力装置のクランク軸に対する垂直水平方向の幅が短縮され、車両への搭載性が良好である。

[0007]

また、請求項2に係る発明では、静油圧式無段変速機の変速比を検出する変速 レシオ検出センサーが、該静油圧式無段変速機の側方に配置されているため、車 両側方から前記変速レシオ検出センサーの保守・点検を容易に行なうことができ る。

[0008]

さらに、請求項3に係る発明では、ブリーザ室はクランクケース内の高い位置に設置される上、クランクやカウンタ軸等の回転物によって掻き上げられて発生した潤滑油飛沫が前記ブリーザ室内へ侵入しようとするのを該ブリーザ室直下の静油圧式無段変速機でもって阻止されるため、オイルミスト混入率の少ないブロ

ーバイガスが前記ブリーザ室に導入され、その結果、前記ブリーザ室の容積が小容量で足り、また、内部構造が簡素化される。

[0009]

さらにまた、請求項4に係る発明では、クランク軸が車体前後方向に指向しているため、内燃機関付き車両用動力装置の車幅方向寸法が小さくなって、車体搭載性がより一層改善されるとともに、前記変速レシオ検出センサーの保守・点検・整備をより一層行ない易くなる。

[0010]

【発明の実施の形態】

以下、図面に図示された本願発明に係る内燃機関付き車両用動力装置1の一実 施形態について説明する。本実施形態において上下方向とは、車体上下方向を意 味し、前方とは車体前方を意味し、後方とは車体後方を意味し、左右とは前方に 向った姿勢における左右を意味している。

[0011]

全体構造

図1に図示されるように、前記内燃機関付き車両用動力装置1を搭載した荒地 走行用4輪車0では、車体フレーム2の前後に、それぞれ左右1対の前輪3、後 輪4が配設され、該内燃機関付き車両用動力装置1より前後方向に指向した伝動 軸5の前後端は、図示されない差動装置および前車軸6、後車軸7を介して前記 前輪3、後輪4にそれぞれ連結されており、内燃機関付き車両用動力装置1から の出力により、荒地走行用4輪車0は4輪駆動で走行しうるようになっている。

 $[0\ 0\ 1\ 2]$

また、前記荒地走行用4輪車0は、前方幅中央部にバーハンドル8を備え、該バーハンドル8に結合されたステアリングシャフト9の下端にステアリング機構10が設けられており、バーハンドル8の旋回操作が、ステアリングシャフト9およびステアリング機構10を介して前輪3に伝達され、荒地走行用4輪車0は、左右へ方向変更されるようになっている。

[0013]

さらに、内燃機関付き車両用動力装置1の上方に位置して車体フレーム2に燃

料タンク11が据付けられるとともに、その後方にシート12が取付けられ、内燃機関付き車両用動力装置1の前方に、ファン13、オイルクーラ14が順次配設され、内燃機関付き車両用動力装置1の後方に気化器15およびエアクリーナ16が順次配設され、前記前車軸6、後車軸7はショックアブソーバ17を介して車体フレーム2に支持されている。

[0014]

さらにまた、内燃機関付き車両用動力装置1は、図2、図3および図4に図示されるように、4ストロークサイクル内燃機関20と、静油圧式無段変速機100と、変速駆動軸制御装置150とを備え、該4ストロークサイクル内燃機関20は、図1に図示されるように、シリンダ中心軸が前後に関しては鉛直上方に、図3に図示されるように、左右に関しては、車体後方から前方へ見て鉛直上方から僅かに左方に傾いた状態の頭上弁型プッシュロッド式単気筒の内燃機関であり、前記静油圧式無段変速機100は、図4、図5に図示されるように、斜板式油圧ポンプ110と斜板式油圧モータ130とが前後方向の同一軸線上に配置されて、前記4ストロークサイクル内燃機関20のクランク軸28からの回転速度を変速する変速機であり、前記変速駆動軸制御装置150は、前記斜板式油圧モータ130の斜板式油圧ポンプの斜板角度を変更する駆動部材152を往復動させる変速駆動軸151を有している。

[0015]

また、4ストロークサイクル内燃機関20では、図1および図4に図示されるように、クランクケースが、車幅方向に指向した垂直面を合わせ面として前後方向に亘って4個、すなわち前ケースカバー21、前クランクケース22、後クランクケース23、後ケースカバー24に分割されてなり、前後中央の前クランクケース22、後クランクケース23の上方にシリンダブロック25、シリンダヘッド26、ヘッドカバー27が順次重ねられ、これら前ケースカバー21、前クランクケース22、後クランクケース23、後ケースカバー24、シリンダブロック25、シリンダヘッド26、ヘッドカバー27は図示されないボルト等によって相互に一体的に結合されている。

[0016]

さらに、図3 (以下図面中で多数の点が符されている部分は、他の部材との合わせ面を意味している) に図示されるように、前後方向に指向してクランク軸28

が前クランクケース22、後クランクケース23に回転自在に枢支され(図4参照)、略上下方向に指向したシリンダブロック25のシリンダ孔29にピストン30が摺動自在に嵌装され、該ピストン30に挿入されたピストンピン30aと、クランク軸28のクランクピン28aとに連結杆31の上下端が回転自在に嵌合されており、シリンダ孔29とシリンダヘッド26とピストン30とで囲まれた燃焼室32内に吸入された混合気の燃焼で発生した燃焼ガスの圧力により、クランク軸28が回転駆動されるようになっている。

[0017]

さらに、シリンダヘッド26には、後方に開口する吸気ポート33と、前方に開口する排気ポート34とが形成され、該吸気ポート33、排気ポート34の燃焼室32側開口を開閉自在に閉塞する吸気弁35、排気弁36が設けられ、該吸気ポート33の後方開口部には、前記気化器15、エアクリーナ16(図1参照)が接続されるとともに、前記排気ポート34の前方開口部には、排気管18を介して図示されない排気浄化装置や消音器等が接続され、図3に図示されるように、点火栓39の電極部39aが燃焼室32に臨むように点火栓39がシリンダヘッド26に螺着されている。

[0018]

そして、前記シリンダブロック25、シリンダヘッド26には、それぞれ冷却フィン37、冷却フィン38が形成されており、走行に伴なう走行風とファン13による冷却風とが該冷却フィン37、38に触れて、4ストロークサイクル内燃機関20が冷却されるとともに、後述するように、シリンダブロック25、シリンダヘッド26内を通過する冷却潤滑油によって4ストロークサイクル内燃機関20が冷却されるようになっている。

$[0\ 0\ 1\ 9\]$

さらにまた、図3に図示されるように、シリンダブロック25、シリンダヘッド26において、シリンダ孔29より右方に位置してシリンダ孔29と略平行に連通孔40が形成されるとともに、該連通孔40の直下に位置して前クランクケース22、後クランクケース23の頂壁に円形のガイド孔41が形成され、これら連通孔40、ガイド孔41の下方延長線に位置して、カム軸43が前クランクケース22、後クランクケース23の仕切壁67、71に設けられたカム軸枢支孔67c、71cに回転自在に枢支され



、前記ガイド孔41に摺動自在に嵌装されたバルブリフタ45は、カム軸43のカム44に当接され、シリンダブロック25、シリンダヘッド26、ヘッドカバー27間の当接面と平行でかつ左右方向に指向してシリンダヘッド26に揺動自在に前後1対のロッカアーム46が図4に図示のロッカシャフト42を介して枢支され、該ロッカアーム46の一端部とバルブリフタ45とにプッシュロッド47が介装され、該ロッカアーム46の他端部は前記吸気弁35、排気弁36の頂端に当接され、図4に図示されるように、前記吸気弁35、排気弁36は、その頂端に装着されたバルブスプリングリテーナ48とシリンダヘッド26のバネ受部26aとにバルブスプリング49が介装され、クランク軸28に嵌着されたドライブスプロケット50(図4参照)と、前記カム軸43に嵌着されるとともに該ドライブスプロケット50の2倍の歯数を有する図示されないドリブンスプロケットとに、図示されないチェンが架渡されており、クランク軸28が回転すると、クランク軸28の2回転に対し1回転の割合でカム軸43が回転駆動され、吸気弁35および排気弁36は、通常の4ストロークサイクル内燃機関と同様なバルブタイミングで、クランク軸28の2回転に対応して1回ずつ開閉されるようになっている。

[0020]

また、図4に図示されるように、クランク軸28の後部には、ドライブスプロケット50の後方に位置してバランサー駆動歯車51がクランク軸28に一体に嵌着され、図3に図示されるように、該クランク軸28の右方に位置して前記バランサー駆動歯車51と噛み合うバランサー歯車52がバランサー軸53を介して前記前クランクケース22、後クランクケース23に枢支され、さらにバランサー駆動歯車51の後方に交流発電機であるACG54が配設されて、該クランク軸28の後端部近傍に該ACG54のロータ54aが嵌着され、さらにその後方のクランク軸28の後端部には、リコイルスタータ55が設けられ、クランク軸28の前部には、ポンプ駆動歯車56が一体に嵌着されるとともに、該ポンプ駆動歯車56の前方に位置してクランク軸28の前端に発進クラッチ57が設けられている。

$[0\ 0\ 2\ 1]$

さらに、図4に図示されるように、発進クラッチ57の出力部材であるクラッチアウタ57aに駆動歯車58が一体に嵌着され、図3に図示されるように、前記クラ

ンク軸28よりやや上方で左方に位置して静油圧式無段変速機100が、図4に図示のように、前クランクケース22、後クランクケース23内に配設され、図5に図示のように、該静油圧式無段変速機100における斜板式油圧モータ130の油圧モータ回転軸131が、前ケースカバー21と後クランクケース23とに回転自在に枢支され、該油圧モータ回転軸131に斜板式油圧モータ130のモータケーシング132が回転自在に枢支され、該油圧モータ回転軸131に回転自在に枢支されている斜板式油圧ポンプ110のポンプケーシング111に従動力歯車101が一体に取り付けられ、図4に図示のように、該従動力歯車101は前記発進クラッチ57の駆動歯車58に噛合されており、発進クラッチ57の駆動歯車58が回転すると、静油圧式無段変速機100における斜板式油圧ポンプ110のポンプケーシング111が油圧モータ回転軸131を中心に回転駆動されるようになっている。

[0022]

そして、図4に図示されるように、歯車変速機160は後クランクケース23と後ケースカバー24とで囲まれた空間内に配設され、静油圧式無段変速機100の油圧モータ回転軸131に歯車変速機160のメイン軸161がスプライン嵌合され、図3に図示されるように、該メイン軸161に対し左下方向上に位置してカウンタ軸162が配置されるとともに、さらに、該カウンタ軸162およびメイン軸161に対し右下方向上に位置して出力軸163が配置され、これらメイン軸161、カウンタ軸162、出力軸163はそれぞれ後クランクケース23、後ケースカバー24に回転自在に枢支され、前記メイン軸161と一体のメイン歯車165に常時噛み合うカウンタ歯車166が前記カウンタ軸162に回転自在に嵌合され、該カウンタ軸162に相対的に回転できないが軸方向へ摺動しうるようにシフター167が嵌装され、該カウンタ軸162と一体のカウンタ出力歯車168と、出力軸163と一体の歯車169とが噛み合わされており、該シフター167が前記カウンタ歯車166に係合するように図示されない切換機構により前方へ摺動すると、カウンタ歯車166とカウンタ軸162とが連結されて、メイン軸161の回転力が出力軸163に伝達されるようになっている。

[0023]

しかも、図4に図示されるように、前記カウンタ軸162には、シフター167とカウンタ出力歯車168との間に位置してリバースカウンタ歯車170が回転自在に嵌装

され、図3に図示されるように、メイン軸161とカウンタ軸162とに隣接してリバース軸164が後クランクケース23、後ケースカバー24(図4参照)に回転自在に枢支され、該リバース軸164と一体の一方の入力歯車171はメイン軸161のメイン歯車165に噛み合わされているとともに、該リバース軸164と一体の他方の出力歯車172はカウンタ軸162のリバースカウンタ歯車170に噛み合わされており、シフター167が後方へ摺動すると、カウンタ出力歯車168とカウンタ軸162とが連結されて、メイン軸161の回転力がリバース軸164、カウンタ軸162を介して出力軸163に逆回転状態で伝達されるようになっている。

[0024]

そして、出力軸163の前後両端は、内燃機関付き車両用動力装置1の前後に配設された伝動軸5に連結されており、出力軸163の回転力が伝動軸5および前車軸6、後車軸7を介して前輪3、後輪4に伝達されるようになっている。

[0025]

また、図3に図示されるように、静油圧式無段変速機100の上方向、左側に変速駆動軸制御装置150が配設され、該変速駆動軸制御装置150の変速駆動軸151の中心線と、静油圧式無段変速機100の油圧モータ回転軸131の中心線とを結んだ面と4ストロークサイクル内燃機関20のシリンダ孔29の中心線とのなす角αは、約10°程度の極めて小さな鋭角になっている。

$[0\ 0\ 2\ 6]$

さらに、図3、図4に図示されるように、変速駆動軸制御装置150の変速駆動軸151の長手方向中央部分には雄ネジが形成され、該雄ネジの変速駆動軸151に駆動部材152が螺合され、該駆動部材152は、図5に図示されるように、静油圧式無段変速機100における斜板式油圧モータ130のモータ斜板133より2叉状に突出したアーム部134にピン135を介して揺動自在に連結されている。図5に図示されるように、この変速駆動軸151と一体の歯車153は、減速歯車154の小歯車155に噛み合わされ、該減速歯車154の大歯車156は制御モータ157の回転軸158と一体のピニオン歯車159に噛み合わされており、該制御モータ157の正逆転により、前記駆動部材152が前後に駆動されて、斜板式油圧モータ130のモータケーシング132の傾斜角が制御されるようになっている。

[0027]

さらにまた、図3に図示されるように、変速駆動軸制御装置150の変速駆動軸151と斜板式油圧モータ130の油圧モータ回転軸131とを結ぶ面に対し直交した面に沿い斜板式油圧モータ30の左側に位置して変速レシオ検出センサ102が配設されている。

[0028]

潤滑油ポンプ

次に、潤滑油ポンプ60について説明する。

[0029]

前ケースカバー21、前クランクケース22の前方から後方へ向いて見た図6、図7および前後鉛直面に沿って裁断した図4に図示されるように、潤滑油ポンプ60の前後面が前ケースカバー21の後面と前クランクケース22の前面とにそれぞれ密接して、潤滑油ポンプ60は前ケースカバー21、前クランクケース22に一体に取り付けられ、図32、図33にて拡大して図示されるように、該潤滑油ポンプ60は、同一のポンプ回転軸63上に並んだトロコイド型の回収ポンプ61と供給ポンプ62とよりなり、該両回収ポンプ61、供給ポンプ62は、それぞれポンプ回転軸63に嵌着されたインナーロータ61a,62aと、該インナーロータ61a,62aに噛み合うアウタロータ61b,62bと、該アウタロータ61b,62bを回転自在に包持するポンプボディ61c,62cとよりなり、アウタロータ61b,62bは、インナーロータ61a,62aに対して偏心するとともに、その歯数がインナーロータ61a,62aよりも1枚多く形成されている。

[0030]

潤滑油ポンプ60のポンプ回転軸63に一体に嵌着されたポンプ歯車63 a は、図 4 に図示されるように、クランク軸28と一体のポンプ駆動歯車56に噛み合わされており、クランク軸28の回転に伴なってポンプ回転軸63は回転駆動され、回収ポンプ61では、吸入口61 d から潤滑油が吸入されて吐出口61 e から吐出され、供給ポンプ62では吸入口62 d から潤滑油が吸入されて吐出口62 e から吐出されるようになっている。

[0031]

<u>クランクケース</u>

4ストロークサイクル内燃機関20のクランクケースを構成する前ケースカバー 21、前クランクケース22、後クランクケース23、後ケースカバー24の具体的構造 を説明する。

[0032]

図4、図6に図示されるように、前ケースカバー21にはオイルフィルタ64のフィルタケース65が一体的に形成され、該フィルタケース65にフィルタエレメント66(図4参照)が内蔵されており、フィルタケース65の外周部の流入通路65aからフィルタケース65内に流入した潤滑油がフィルタエレメント66にて濾過された後、その中心油路65bに排出されるようになっている。

[0033]

また、図7、図8に図示されるように、前クランクケース22には、前後幅方向略中央に、該前クランクケース22の前後合わせ面と平行な仕切壁67が一体的に形成され、該仕切壁67にクランク軸28を貫通するためのクランク軸孔67 a と、クランクケース内の左側に位置した静油圧式無段変速機100を遊嵌するための変速機遊嵌孔67 b と、カム軸43を貫通支持するためのカム軸孔67 c と、該カム軸孔67 c の下方に位置したバランサー軸53を貫通支持するためのバランサ軸孔67 d と、前記変速機遊嵌孔67 b を挟んだ上下の位置に、変速駆動軸制御装置150の変速駆動軸151を貫通するための変速駆動軸孔67 e と、出力軸163を貫通支持するための出力軸孔67 f と、さらに、該カウンタ軸孔67 f の下方に位置したクランク室連通孔67 g と前記回収ポンプ61の吸入口61 d に連通する回収ポンプ吸入連通孔67 h と、前記供給ポンプ62の吸入口62 d に連通する供給ポンプ吸入連通孔67 i と、前記回収ポンプ吸入連通孔67 h の直下から左方に亘ってストレーナ下方潤滑油溜め67 j とが形成されている。

$[0\ 0\ 3\ 4]$

さらに、図7に図示されるように、前クランクケース22において、該前クランクケース22の右側壁22 a (図7では左側)に沿い所要間隔を存して仕切壁67より前方に突出したタンク仕切壁68が形成されるとともに、図8に図示されるように、該タンク仕切壁68とは位置を異にするが略これに沿って仕切壁67より後方に突

出したタンク仕切壁69が形成され、これらタンク仕切壁68およびタンク仕切壁69でもってクランク室59およびオイルタンク室70が仕切られ、これらタンク仕切壁68、タンク仕切壁69より右外側に位置して仕切壁67にタンク連通孔67k(4個所)が形成されている(仕切壁67にはこれ以外の孔はない)。

[0035]

さらにまた、仕切壁67より後方へ突出したタンク仕切壁69には、図8に図示されるように、クランク室59およびオイルタンク室70を仕切る部分より斜右上方(図8では斜左上方)に延長した延長部分69 a に切欠き69 b が形成され、タンク仕切壁69の上面に溜った潤滑油が切欠き69 b より下方へ流れて、ストレーナ下方潤滑油溜め67 j に導かれるようになっている。

[0036]

前クランクケース22の下方両側部には、取り付け孔22bがそれぞれ形成されており、該取り付け孔22bと後クランクケース23の下方両側部の取付け孔23bとを 貫通する図示されない棒状部材がゴムブッシュ(図示されず)を介して車体フレーム2に一体に取り付けられるようになっている。

[0037]

また、図9、図10に図示されるように、後クランクケース23には、前クランクケース22と同様に、前後幅方向中央に、該後クランクケース23の前後合わせ面と平行な仕切壁71が一体的に形成され、該仕切壁71にクランク軸28を貫通するためのクランク軸孔71 a と、静油圧式無段変速機100における斜板式油圧モータ130の油圧モータ回転軸131を回転自在に枢支するための油圧モータ回転軸孔71 b と、カム軸43を貫通支持するためのカム軸孔71 c と、該カム軸孔71 c の下方に位置したバランサー軸53を貫通支持するためのバランサ軸孔71 d と、前記メイン軸161と出力軸163との中間でかつ左側に位置したカウンタ軸162を貫通支持するためのカウンタ軸孔71 e と、前記油圧モータ回転軸孔71 b の下方位置に、出力軸163を貫通支持するための出力軸孔71 f と、該出力軸孔71 f の斜右下方に位置したクランク室連通孔71 g と、前記メイン軸161と出力軸163との中間でかつ右側に位置したリバース軸164を支持するためのリバース軸孔71m(図10のみ図示)とが形成されている。

[0038]

そして、図9に図示されるように、後クランクケース23には、前記クランクケース22のストレーナ下方潤滑油溜め67 j に連通するストレーナ下方潤滑油溜め71 j が形成されるとともに、該ストレーナ下方潤滑油溜め71 j の上方に回収ポンプ吸入連通孔67 h に連通する連通部71 h が形成され、該ストレーナ下方潤滑油溜め71 j と連通部71 h との間の両側切欠き71 l にストレーナ85が嵌装されている。

[0039]

さらに、図9に図示されるように、後クランクケース23において、該後クランクケース23の右側壁23 a(図9では左側)に沿い所要間隔を存して仕切壁71より前方へ突出したタンク仕切壁72(タンク仕切壁72の先端面が前記前クランクケース22のタンク仕切壁69の後端面に当接しうる)が形成されるとともに、図10に図示されるように、該タンク仕切壁72とは位置を異にするが略これに沿って仕切壁71より後方へ突出したタンク仕切壁73が形成され、これらタンク仕切壁72、タンク仕切壁73でもってクランク室59およびオイルタンク室70が仕切られ、これらタンク仕切壁72、タンク仕切壁73より右外側に位置して仕切壁71にタンク連通孔71k(6箇所)が形成され、図10に図示されるように、タンク仕切壁73の上端部73aは後クランクケース23の頂壁部23cに接続されず、離れており、タンク仕切壁73の上端部73aは後クランクケース23の頂壁部23cとに間隙73bが形成されている。

[0040]

そして、仕切壁71より前方へ突出したタンク仕切壁72には、図9に図示されるように、斜右上方へ弯曲して延長した延長部分72aに切欠き72bが形成されており、タンク仕切壁72の上面に溜った潤滑油が切欠き72bより下方へ流れて、ストレーナ下方潤滑油溜め71jに導かれるようになっている。

$[0\ 0\ 4\ 1]$

さらにまた、図10に図示されるように、後クランクケース23の後部では、仕切壁71の後面から後方へ突出した越流油路壁74が、後クランクケース23の頂壁部23cから下方へ垂下し、前記タンク仕切壁73に対し上方かつ左方に位置して所要の間隔を存するように形成され、該越流油路壁74の下方前端74aは仕切壁71のク

ランク室連通孔71g迄延長しており、タンク仕切壁73と越流油路壁74とで越流油路75が構成されている。

[0042]

そして、図3、図5に図示されるように、変速駆動軸制御装置150の変速駆動軸151の中心軸上にブリーザ室80が配置され、図5、図9、図23および図25に図示されるように、該ブリーザ室80に対応した後クランクケース23の左側上部(図9では右側上部)には、仕切壁71が存在せず、後クランクケース23の後方合わせ面に面一に一致したブリーザ室底壁76が形成され、前記ブリーザ室80を仕切るブリーザ仕切部77がブリーザ室底壁76より前方へ突設され、該ブリーザ仕切部77には図25に図示されるように切欠き部77aが形成されている。

[0043]

また、ブリーザ室底壁76の略中央部から前方へ突出した軸支部76 a にネジ孔76 b が形成され、図 5 に図示される断面がL字状をなしたブリーザ蓋78の頂壁78 a の外周縁部78 b が、図 2 3 に図示されるように、後クランクケース23の左側頂壁23 d の内周段部23 e に当てがわれ、該ブリーザ蓋78の頂壁78 a の中央凹部78 c に形成された孔を貫通したボルト79が軸支部76 a のネジ孔76 b に螺着されており、後クランクケース23の左側頂壁23 d、ブリーザ室底壁76、ブリーザ仕切部77およびブリーザ蓋78の折曲壁78 d でもってブリーザ室80が構成されるようになっている。

[0044]

さらに、ブリーザ室底壁76には開口76 b が形成され、図 5 に図示されるように、該開口76 b にブリーザパイプ81の一端が嵌着されており、該ブリーザパイプ81の他端は図示されないパイプ、ホース等で 4 ストロークサイクル内燃機関20の吸気系に接続されている。

[0045]

さらにまた、図10に図示される後クランクケース23の仕切壁71より後方へ突出したタンク仕切壁73、越流油路壁74の後端面にその先端面が当接しうる図11に図示のタンク仕切壁82、越流油路壁83が、図11に図示されるように後ケースカバー24の前面に前方へ突出して形成されている。

[0046]

そして、後ケースカバー24には、ACG54が嵌装しうる開口24 a が形成され、 図12に図示されるように、該開口24 a の外周後面には、ACG54のケーシング 54 b が当接しうる当接部24 b が形成されている。

[0047]

シリンダブロック、シリンダヘッド

図13は、前クランクケース22の後面と後クランクケース23の前面とが重ね合わされた平面図であって、前クランクケース22、後クランクケース23に形成された開口22 p,23 p に、図26に図示のシリンダブロック25の連通孔40の開口25 p が合致した状態で、前クランクケース22、後クランクケース23のシリンダブロック合せ面22 x,23 x 上に、シリンダブロック25のシリンダ底部合せ面25 x が重ねられ、前クランクケース22、後クランクケース23の頂壁の半円状切欠きでシリンダスリーブ挿入孔22 r,23 r が形成され、該シリンダスリーブに挿入孔22 r,23 r にシリンダブロック25のシリンダスリーブ25 r(図4参照)が嵌合されるようになっている。

[0048]

また、図29は、シリンダブロック25の頂面図で、シリンダブロック25の連通 孔40の開口25pに、図30に図示のシリンダヘッド26の連通孔40の開口26pが合 致した状態で、シリンダブロック25のシリンダヘッド合せ面25y上に、シリンダ ヘッド26のシリンダヘッド底部合せ面26yが重ねられ、これらシリンダヘッド26、シリンダブロック25のボルト孔26a、25aを貫通した図示されない4本のボルトの下端ネジが、図13に図示の前クランクケース22、後クランクケース23のボルト孔22q、23qに螺着されることによって、シリンダブロック25、シリンダヘッド26および前クランクケース22、後クランクケース23が相互に一体的に結合されている。

[0049]

さらに、図3に図示されるように、シリンダヘッド26の頂面にヘッドカバー27の外周面に当接され、図示されないボルト等でヘッドカバー27はシリンダヘッド26に一体に結合されている。



潤滑油回路

図34を参照して、本実施形態において、4ストロークサイクル内燃機関20内の潤滑油が内燃機関付き車両用動力装置1の各部にそれぞれ供給される潤滑油回路の概略について説明すると、回収ポンプ61の吸入口61 d はストレーナ85を介してクランク室59に接続され、該回収ポンプ61の吐出口61 e はオイルクーラ14の吸入口14 a に接続され、オイルクーラ14の吐出口14 b は、A C G 54とシリンダブロック25、シリンダヘッド26とに接続されるとともに、オイルタンク室70に接続されている。

[0051]

また、オイルタンク室70の底部に供給ポンプ62の吸入口62 d が接続され、該供給ポンプ62の吐出口62 e はオイルフィルタ64の吸入口65 a に接続され、該オイルフィルタ64の吐出口65 b は静油圧式無段変速機100と 4 ストロークサイクル内燃機関20と発進クラッチ57とにそれぞれ接続される。

[0052]

さらに、回収ポンプ61、供給ポンプ62の各吐出口61 e, 62 e はリリーフ弁86, 87を介してクランク室59、オイルタンク室70にそれぞれ接続されている。

[0053]

次に、前ケースカバー21、前クランクケース22、後クランクケース23、後ケースカバー24内に一体的に構成されるクランク室59とオイルタンク室70とは、前クランクケース22の仕切壁67で前後に仕切られた前方部分では、図7に図示の前クランクケース22のタンク仕切壁68と、前ケースカバー21にてタンク仕切壁68に対応して形成されたタンク仕切壁89とで左右に仕切られ、前クランクケース22の仕切壁67と後クランクケース23の仕切壁71とに挟まれた前後中央部分では、図8に図示の前クランクケース22のタンク仕切壁69と、図9に図示の後クランクケース23のタンク仕切壁72とで左右に仕切られ、後クランクケース23の仕切壁71で前後に仕切られた後方部分では、図10に図示のタンク仕切壁73と、図11に図示のタンク仕切壁82とで左右に仕切られている。

[0054]

また、前方部分のクランク室59と前後中央部分のクランク室59とは、図7、図8に図示されるように、前クランクケース22の仕切壁67に形成されているクランク室連通孔67gおよびストレーナ下方潤滑油溜め67jでもって相互に連通され、前後中央部分のクランク室59と後方部分のクランク室59とは、図9、図10に図示されるように、後クランクケース23の仕切壁71に形成されているクランク室連通孔71gとストレーナ下方潤滑油溜め71jでもって相互に連通されている。

[0055]

さらに、前方部分のオイルタンク室70と前後中央部分のオイルタンク室70とは、図7、図8に図示されるように、前クランクケース22の仕切壁67に形成されているタンク連通孔67k(4個所)でもって相互に連通され、前後中央部分のオイルタンク室70と後方部分のオイルタンク室70とは、図9、図10に図示されるように、後クランクケース23の仕切壁71に形成されているタンク連通孔71k(6個所)でもって相互に連通されている。

[0056]

図34に図示された潤滑油回路に即して、前ケースカバー21、前クランクケース22、後クランクケース23、後ケースカバー24、シリンダブロック25およびシリンダヘッド26内に形成された油路を具体的に説明する。

[0057]

回収ポンプ61の吸入口61 d は、図 6、図 7 に図示されるように、前クランクケース22の回収ポンプ吸入連通孔67 h に接続されており、潤滑油ポンプ60の回転軸63が回転駆動されると、ストレーナ下方潤滑油溜め67 j , 71 j に溜められた潤滑油は、図 9 に図示されるようにストレーナ85で濾過された後、後クランクケース23の連通部71 h から前クランクケース22の回収ポンプ吸入連通孔67 h を経由して回収ポンプ61の吸入口61 d に流入されるようになっている。

[0058]

また、回収ポンプ61の吐出口61 e は、図 6、図 1 4 に図示されるように、前ケースカバー21の後方の開口21 a に接続され、該開口21 a は前方に指向した連通路21 b を介して前端開口21 c に連通され、該開口21 c とオイルクーラ14の流入口14 a とは図示されないホース、パイプ等で接続されており、回収ポンプ61の吐出口

61 e より吐出された潤滑油はオイルクーラ14に送られるようになっている。そして、図14に図示されるように、連通路21 b から分岐路21 d が岐出され、該分岐路21 d にリリーフ弁86が介装されており、連通路21 b 内の潤滑油圧力が所定の設定圧力以上に高圧になると、リリーフ弁86が動作して、分岐路21 d から開口21 e を介してクランク室59内に戻るようになっている。

[0059]

さらに、オイルクーラ14の吐出口14 b は、図示されないホース、パイプ等を介して図 6 に図示の前ケースカバー21の返戻口21 f に接続され、該返戻口21 f は、図 1 5 に図示されるように、連通路21 g を介して開口21 h に連通されるとともに絞り21 i を介してオイルタンク室70に連通されている。

[0060]

さらにまた、図6、図7に図示されるように、前ケースカバー21の開口21hと前クランクケース22の開口22hとは相互に合致し、図20に図示されるように、該開口22hは連通路22iを介して開口22jに連通されている。

[0061]

そして、図13に図示されるように、前クランクケース22のシリンダブロック合せ面22xに開口した開口22jは、図26に図示のシリンダブロック25のシリンダ底部合せ面25xの開口25jに合致し、図27に図示されるように、該開口25jは垂直連通路25kを介してシリンダブロック25のシリンダヘッド合わせ面25yの開口251に連通され、図29および図30に図示されるように、該シリンダブロック25の開口251はシリンダヘッド26の連通路261に合致し、該連通路261の上端は、ヘッドカバー27で囲まれた空間内に露出している。

[0062]

また、図26、図27に図示されるように、垂直連通路25kと平行な垂直連通路25nは前後方向の連通路25mで相互に連通され、該垂直連通路25nの上端開口25oは、シリンダヘッド26の開口26oに合致し、該開口26oの上端もヘッドカバー27で囲まれた空間内に露出している。

[0063]

さらに、図27に図示のシリンダブロック25の垂直連通路25nの下端開口25s

は、図13に図示の後クランクケース23の開口23 s に連通し、図22に図示されるように、該開口23 s は、連通路23 t を介して開口23 u に連通され、該後クランクケース23の開口23 u は、図11に図示の後ケースカバー24の開口24 u に連通され、該24 u は図24に図示されるように、連通路24 v を介して開口24 w に連通され、該後ケースカバー24の開口24 w は、ACG54のカバ54 b (図4参照)に設けられた図示されないACG潤滑油噴出口に連通されている。

[0064]

前述したように、回収ポンプ61により、オイルクーラ14に送られて該オイルクーラ14で冷却された潤滑油は、図15に図示の前ケースカバー21の返戻口21 f に送られて連通路21 g を通過し、絞り21 i を介してオイルタンク室70に噴出され、オイルタンク室70内に溜められる。そしてオイルタンク室70内に溜められた冷却潤滑油は、該オイルタンク室70に開口した供給ポンプ吸入連通孔67 i より供給ポンプ62の吸入口62 d に吸入され、該供給ポンプ62で加圧された圧力潤滑油は供給ポンプ62の吐出口62 e から、図16に図示されるように、前ケースカバー21の吐出口21 j に送られるようになっている。

[0065]

図16に図示の前ケースカバー21の吐出口21jは、オイルフィルタ64のフィルタケース65の流入路65aに接続され、図4、図19に図示されるように、該フィルタケース65の吐出路65bは、静油圧式無段変速機100の油圧モータ回転軸131の中心孔131aに接続されるとともに、図4、図19に図示の絞り65cを介してクランク軸28の中心孔68bに接続され、図4に図示されるように、該中心孔68bはクラッチ連通孔68cに連通されており、オイルフィルタ64で濾過された冷却潤滑油は静油圧式無段変速機100、クランク軸28に供給されるようになっている。

[0066]

また、図17に図示されるように、前ケースカバー21では、フィルタケース65のフィルタ室とクランク室59(図面で左側)とを連通する連通路65 d にリリーフ弁87が介装され、図18に図示されるように、フィルタケース65の吐出路65 b より岐出路65 e が岐出され、該岐出路65 e にリリーフ弁88が介装されるとともに、該岐出路65 e からクランク室59内の発進クラッチ57に向って潤滑油噴出口65 f が

形成されており、フィルタケース65のフィルタ室内の圧力が所定値を越えると、リリーフ弁87から潤滑油がクランク室59へ吐出され、また、フィルタケース65の吐出路65 b 内の潤滑油圧力が所定値を越えると、リリーフ弁88からクランク室59へ潤滑油が吐出され、さらに、フィルタケース65の吐出路65 b 内の潤滑油は潤滑油噴出口65 f から発進クラッチ57に向って噴出されるようになっている。

[0067]

図示の実施形態は、前述したように構成されているので、シフター167を前方へ移動させてカウンタ歯車166とカウンタ軸162とを連結した状態において、リコイルスタータ55を操作することにより、4ストロークサイクル内燃機関20を始動させると、4ストロークサイクル内燃機関20は運転状態となり、クランク軸28の回転数が所定回転数を越えると、発進クラッチ57が連結状態となり、静油圧式無段変速機100のポンプケーシング111が回転駆動される。

[0068]

変速駆動軸制御装置150における駆動部材152の軸方向位置に対応して設定された斜板式油圧モータ130のモータ斜板133の傾斜角度の大小に応じて油圧モータ回転軸131が所要の変速レシオで回転駆動され、歯車変速機160にて所定の変速比にカウンタ軸162が減速され、出力軸163から前後の伝動軸5および前車軸6、後車軸7を介して前輪3、後輪4にそれぞれ動力が伝達され、荒地走行用4輪車0は前進することができる。

[0069]

また、図3に図示されるように、静油圧式無段変速機100の斜板式油圧ポンプ1 10、斜板式油圧モータ130の中心線上の油圧モータ回転軸131と変速駆動軸制御装置150の変動駆動軸151とを結ぶ面がシリンダ孔29の中心線となす角 α が、約10 と狭く、かつ4ストロークサイクル内燃機関20の左側において、静油圧式無段変速機100、変速駆動軸制御装置150とが4ストロークサイクル内燃機関20に接近して配置されているため、内燃機関付き車両用動力装置1の幅方向寸法が短かくてコンパクトとなり、従って荒地走行用4輪車0への搭載性が頗る良好である。

[0070]

さらに、変速レシオ検出センサ102が静油圧式無段変速機100の左方外側に配置

されているため、荒地走行用4輪車0の左方から変速レシオ検出センサ102の保守・点検・整備を容易に遂行することができる。

[0071]

さらにまた、ブリーザ室80は、クランク室59の左側上方に位置して変速駆動軸制御装置150の変速駆動軸151の延長線上に配置され、その下方に静油圧式無段変速機100が配置されているため、クランク軸28や歯車変速機160の各メイン歯車165、カウンタ歯車166、シフター167、カウンタ出力歯車168、歯車169から飛散した潤滑油滴は、前記静油圧式無段変速機100に遮ぎられて、クランク室59の左側上方迄達することが阻止され、オイルミスト混入率の少ないブローバイガスがブリーザ室80に導入される結果、ブリーザ室80が小容量で足り、しかも構造が簡略化される。

[0072]


しかも、クランク軸28が車体前後方向に指向しているため、ACG54、リコイルスタータ55、発進クラッチ57、歯車変速機160が車両前後方向に配置されることとなり、前述のシリンダ孔29の中心軸の近くに静油圧式無段変速機100、変速駆動軸制御装置150が配置されるとと相俟って、内燃機関付き車両用動力装置1がさらに小型化され、荒地走行用4輪車0の搭載性が一段と改善される。

[0073]

また、図3に図示されるように、静油圧式無段変速機100は、前ケースカバー2 1、前クランクケース22、後クランクケース23、後ケースカバー24よりなるクランクケース内空間の左側に配置され、オイルタンク室70は該クランクケース内空間の右側に配置されているため、静油圧式無段変速機100とオイルタンク室70内の潤滑油の重量とで内燃機関付き車両用動力装置1の左右重量バランスが取り易い。

$[0\ 0\ 7\ 4]$

さらに、図6に図示されるように、前ケースカバー21の内壁面からタンク仕切壁89が突出して一体的に形成され、図7、図8に図示されるように、前クランクケース22の仕切壁67から前後方向へタンク仕切壁68、タンク仕切壁69が突出して一体的に形成され、図9、図10に図示されるように、後クランクケース23の仕

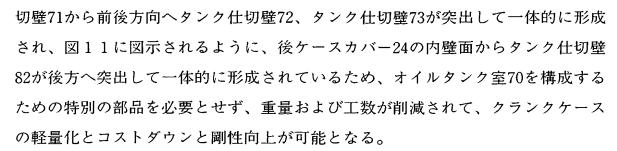

[0075]

さらにまた、前クランクケース22の仕切壁67より後方へ突出したタンク仕切壁69(図8参照)と後クランクケース23の仕切壁71より前方へ突出したタンク仕切壁72(図9参照)とで、前クランクケース22、後クランクケース23間にオイルタンク室70が形成されるだけでなく、前ケースカバー21の内壁面から後方へ突出したタンク仕切壁89(図6参照)と前クランクケース22の仕切壁67より前方へ突出したタンク仕切壁68(図7参照)とで、前ケースカバー21、前クランクケース22間にオイルタンク室70が形成され、かつ、後クランクケース23の仕切壁71より後方へ突出したタンク仕切壁73(図10参照)と後ケースカバー24の内壁面から前方へ突出したタンク仕切壁82(図11参照)とで後クランクケース23、後ケースカバー24間にオイルタンク室70が形成されるため、オイルタンク室70の容量は頗る大きい。

[0076]

しかも、前ケースカバー21、前クランクケース22、後クランクケース23、後ケースカバー24を、ダイキャストや鋳造により製造することができるので、さらなる生産性向上とコストダウンを図ることができる。

[0077]

また、クランクケース内の底部のストレーナ下方潤滑油溜め67j,71jに溜った潤滑油をオイルタンク室70に送る回収ポンプ61と、オイルタンク室70から4ストロークサイクル内燃機関20のクランク軸28、発進クラッチ57や静油圧式無段変速機100に潤滑油を送る供給ポンプ62とが同軸上に配置されているため、回収ポンプ61、供給ポンプ62よりなる潤滑油ポンプ60の全体寸法が短縮化されて、潤滑油ポンプ60の小型軽量化が可能となり、しかも、回収ポンプ61、供給ポンプ62間の油路や、潤滑油ポンプ60、オイルタンク室70間の油路が短かくなって、潤滑油



[0078]

さらに、オイルタンク室70から 4 ストロークサイクル内燃機関20の各部および 静油圧式無段変速機100に供給される潤滑油を濾過するオイルフィルタ64のフィ ルタケース65が、オイルタンク室70の前方で、かつ車両前後方向から見てオイル タンク室70と重なる位置に配置されているため、オイルタンク室70とオイルフィ ルタ64とが接近し、オイルフィルタ64内の潤滑油が、該オイルフィルタ64の連通 路65 d に介装のリリーフ弁87を介してオイルタンク室70に直ちに還流し、供給ポ ンプ62のポンプ損失が低い。

[0079]

さらにまた、オイルフィルタ64が前ケースカバー21の前方に位置しているため、図4に図示されるように、オイルフィルタ64の蓋64 a を荒地走行用4輪車0の前方から容易に取り外すことができ、フィルタエレメント66の交換を簡単に行なうことができるとともに、オイルフィルタ64の保守・点検・整備を短時間内に楽に遂行することができる。

[0080]

また、濾過された潤滑油を必要とせず、冷却された潤滑油を必要とするシリンダブロック25、シリンダヘッド26やACG54には、オイルフィルタ64を経由せず、オイルクーラ14を通過して冷却された潤滑油をシリンダブロック25、シリンダヘッド26、ACG54へ直接供給するようになっているため、供給ポンプ62の負荷を軽減できるとともに供給ポンプ62の動力損失を大幅に削減することができ、しかも供給ポンプ62を小型化することができる。

[0081]

そして、回収ポンプ61により、オイルクーラ14に送られて該オイルクーラ14で冷却された潤滑油は、図15に図示されるように、前ケースカバー21の返戻口21 f から連通路21gを介して開口21hに達し、図20に図示される前クランクケース22の開口22hから連通路22iを介して開口22jに送られ、図13および図26、図27に図示されるように、前クランクケース22の開口22jからシリンダブロック25の底面開口25j、垂直連通路25kを介してシリンダブロック25の頂面開口

251に送られ、さらに図29、図30および図31に図示されるように、シリンダヘッド26の頂面開口261に達し、該頂面開口261よりシリンダヘッド26の頂面に潤滑油が流れ出し、シリンダヘッド26から連通孔40を介しクランク室59に落下して還流することにより、シリンダブロック25、シリンダヘッド26が冷却される

[0082]

また、図27に図示されるように、垂直連通路25kから連通路25mが岐出されているので、垂直連通路25kを上昇した潤滑油の一部は連通路25mより垂直連通路25nに達し、該垂直連通路25nの上方部分を流れる潤滑油は、前述した頂面開口261を流れた潤滑油と同様に頂面開口26oよりシリンダヘッド26の頂面に流れ出して、連通孔40を介してクランク室59に落下し、シリンダブロック25、シリンダヘッド26が冷却される。

[0083]

さらに、垂直連通路25 n の下方部分を流れる潤滑油は、シリンダブロック25 の底面開口25 s から後クランクケース23 の開口23 s に達し、図2 2 に図示の連通路 23 t を介して開口23 u に送られ、該開口23 u から図2 4 に図示の後ケースカバー 24 の開口24 u から連通路24 v を介して開口24 w に送られた後、A C G 54 の潤滑油 噴出口より噴出されてA C G 54 が冷却される。

[0084]

さらに、クランク室59から吸上げられて回収ポンプ61によりオイルクーラ14に 供給され、該オイルクーラ14にて冷却された冷却潤滑油はオイルフィルタ64に供 給されず、直接シリンダブロック25、シリンダヘッド26に供給されるため、シリ ンダブロック25、シリンダヘッド26は、ファン13によって後方へ送風された冷却 風や走行に伴なう走行風が冷却フィン37、冷却フィン38に触れることによる空気 冷却のみならず、シリンダブロック25、シリンダヘッド26内を通過する冷却潤滑 油による潤滑油冷却される結果、シリンダブロック25、シリンダヘッド26ひいて は、燃焼室32の周辺部分が充分に冷却される。

[0085]

さらにまた、オイルクーラ14でもって冷却された潤滑油も、オイルタンク室70

を経由せずに、リコイルスタータ54に供給されるため、リコイルスタータ54も充分に冷却される。

[0086]

また、図6に図示の前ケースカバー21の内壁面から後方へ突設されたタンク仕切壁89と、図7に図示の前クランクケース22の仕切壁67から前方へ突設されたタンク仕切壁68との上端縁89a,68aよりも、図10に図示の仕切壁71から後方へ突設されたタンク仕切壁73と、図11に図示の内壁面から前方へ突設されたタンク仕切壁82との上端縁73a,82aが下方に位置し、さらに、前クランクケース22の仕切壁67にタンク連通孔67kが形成されるとともに、後クランクケース23の仕切壁71にタンク連通孔71kが形成されているため、オイルタンク室70内の潤滑油の油面は全て同一の高さに保持されるとともに、オイルタンク室70内の潤滑油は、高さの低いタンク仕切壁73、タンク仕切壁82の上端縁73a,82aより越流油路75、越流油路84内に全て静かに流入することができる。この結果、クランク室59内で潤滑油がクランク軸28に掻き回わされることが阻止され、動力損失や、潤滑油のミスト発生が回避され、しかも、クランク室59の底部のストレーナ下方潤滑油溜め67j,71jに滑らかにかつ静かに導かれて、気泡発生も抑制される。

[0087]

さらに、図10、図11に図示されるように、後クランクケース23、後ケースカバー24とそれぞれ一体的に形成されるタンク仕切壁73、タンク仕切壁82と、越流油路壁74、83とで越流油路75、84が構成されるため、越流油路75、84は、構造が極めて単純化され、コストアップが避けられる。

[0088]

さらにまた、後クランクケース23、後ケースカバー24間におけるオイルタンク室70は、後クランクケース23の右側壁23 a (後ケースカバー24の右側壁には符号を付していない)に沿って三日月状に形成されているため、タンク仕切壁73、タンク仕切壁82および越流油路壁74、83もこれに近い形状に形成され、オイルタンク室70の仕切壁上縁73 a , 82 a を越流した潤滑油は、乱れを起さずにクランク室59の底部のストレーナ下方潤滑油溜め67 j , 71 j に導かれる。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】 本願発明に係る内燃機関付き車両用動力装置を搭載した荒地走行用車両の側面図である。
- 【図2】 図1に図示の内燃機関付き車両用動力装置を前方から見た正面図である。
- 【図3】 図1のIII-III線に沿って裁断した内燃機関付き車両用動力装置の横断面図である。
- 【図4】 図1に図示の内燃機関付き車両用動力装置の縦断面図である。
- 【図5】 静油圧式無段変速機の縦断面図である。
- 【図6】 前ケースカバーの前面図である。
- 【図7】 前クランクケースの前面図である。
- 【図8】 前クランクケースの後面図である。
- 【図9】 後クランクケースの前面図である。
- 【図10】 後クランクケースの後面図である。
- 【図11】 後ケースカバーの前面図である。
- 【図12】 後ケースカバーの後面図である。
- 【図13】 前クランクケースと後クランクケースとを合わせた平面図である。
- 【図14】 図6のXIV-XIV線に沿って裁断した断面図である。
- 【図 1 5 】 図 6 の XV XV線 に 沿って 裁断 した 断面 図 である。
- 【図16】 図6のXVI-XVI線に沿って裁断した断面図である。
- 【図17】 図6のXVII-XVII線に沿って裁断した断面図である。
- 【図18】 図6のXVIII-XVIII線に沿って裁断した断面図である。
- 【図 1 9 】 図 6 の XIX XIX線 に 沿って 裁断 した 断面 図 である。
- 【図20】 図7のXX-XX線に沿って裁断した断面図である。
- 【図21】 図7のXXI-XXI線に沿って裁断した断面図である。
- 【図22】 図9の要部拡大図である。
- 【図23】 図10のXXIII-XXIII線に沿って裁断した断面図である。
- 【図24】 図12のXXIV-XXIV線に沿って裁断した断面図である。
- 【図25】 図22のXXV-XXV線に沿って裁断した断面図である。
- 【図26】 シリンダブロックの底面形状を上方から見た平面図である。

- 【図27】 図26のXXVII-XXVII線に沿って裁断した断面図である。
- 【図28】 図27のXXVIII-XXVIII線に沿って裁断した断面図である。
- 【図29】 シリンダブロックの頂面図である。
- 【図30】 シリンダヘッドの底面形状を上方から見た平面図である。
- 【図31】 シリンダヘッドの頂面図である。
- 【図32】 潤滑油ポンプの正面図である。
- 【図33】 図32のXXXIII-XXXIII線に沿って裁断した断面図である。
- 【図34】 本願発明の潤滑油回路の概略を図示した説明図である。

【符号の説明】

0…荒地走行用4輪車、1…内燃機関付き車両用動力装置、2…車体フレーム、3…前輪、4…後輪、5…伝動軸、6…前車軸、7…後車軸、8…バーハンドル、9…ステアリングシャフト、10…ステアリング機構、11…燃料タンク、12…シート、13…ファン、14…オイルクーラ、15…気化器、16…エアクリーナ、17…ショックアブソーバ、18…排気管、

20…4 ストロークサイクル内燃機関、21…前ケースカバー、22…前クランクケース、23…後クランクケース、24…後ケースカバー、25…シリンダブロック、26…シリンダヘッド、27…ヘッドカバー、28…クランク軸、29…シリンダ孔、30…ピストン、31…連結杆、32…燃焼室、33…吸気ポート、34…排気ポート、35…吸気弁、36…排気弁、37…冷却フィン、38…冷却フィン、39…点火栓、40…連通孔、41…ガイド孔、42…ロッカシャフト、43…カム軸、44…カム、45…バルブリフタ、46…ロッカアーム、47…プッシュロッド、48…バルブスプリングリテーナ、49…バルブスプリング、50…ドライブスプロケット、51…バランサー駆動歯車、52…バランサー歯車、53…バランサー軸、54…ACG、55…リコイルスタータ、56…ポンプ駆動歯車、57…発進クラッチ、58…駆動歯車、59…クランク室、60…潤治がよりでは一切では11、61・10に関係がある1

…ブリーザパイプ、82…タンク仕切壁、83…越流油路壁、84…越流油路、85…ストレーナ、86…リリーフ弁、87…リリーフ弁、88…リリーフ弁、89…タンク仕切壁、

100…静油圧式無段変速機、101…従動力歯車、102…変速レシオ検出センサ、 110…斜板式油圧ポンプ、111…ポンプケーシング、


130…斜板式油圧モータ、131…油圧モータ回転軸、132…モータケーシング、1 33…モータ斜板、134…アーム部、135…ピン、

150…変速駆動軸制御装置、151…変速駆動軸、152…駆動部材、153…歯車、154…減速歯車、155…小歯車、156…大歯車、157…制御モータ、158…回転軸、159…ピニオン歯車、


160…歯車変速機、161…メイン軸、162…カウンタ軸、163…出力軸、164…リバース軸、165…メイン歯車、166…カウンタ歯車、167…シフター、168…カウンタ出力歯車、169…歯車、170…リバースカウンタ歯車、171…入力歯車、172…出力歯車。






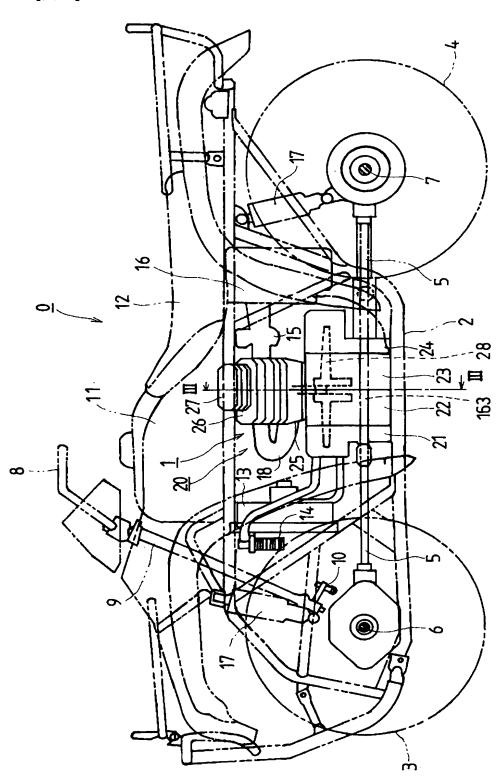


【図2】

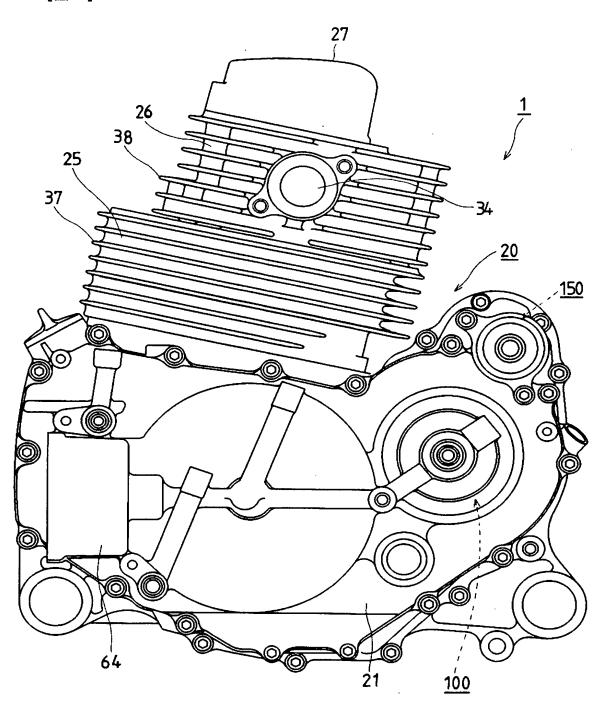




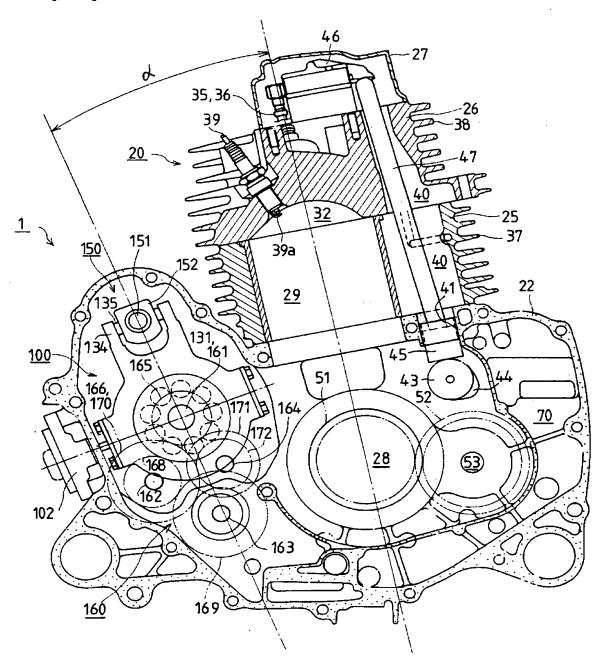


【図4】

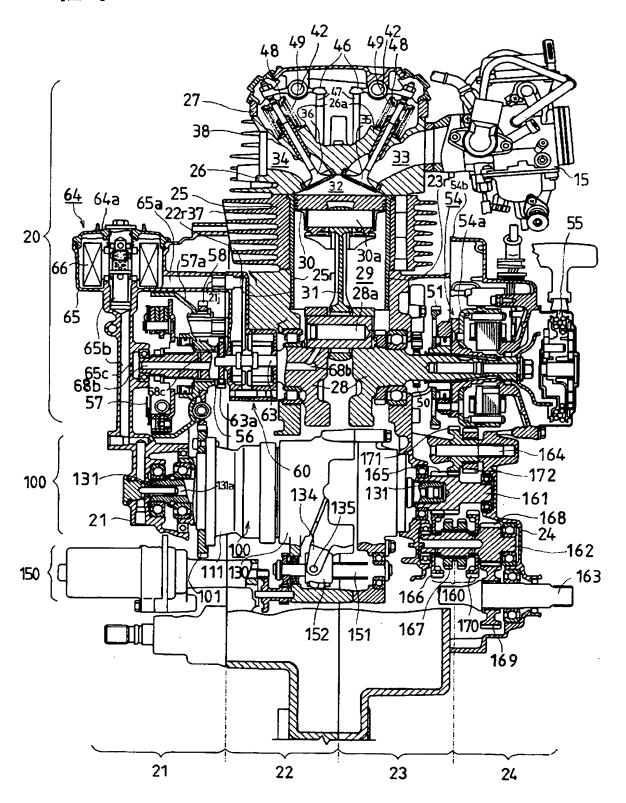


【図5】

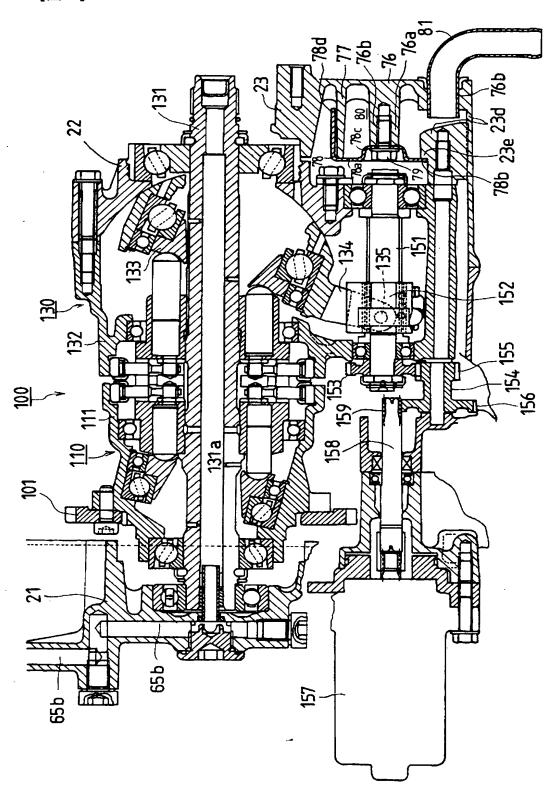


【図6】

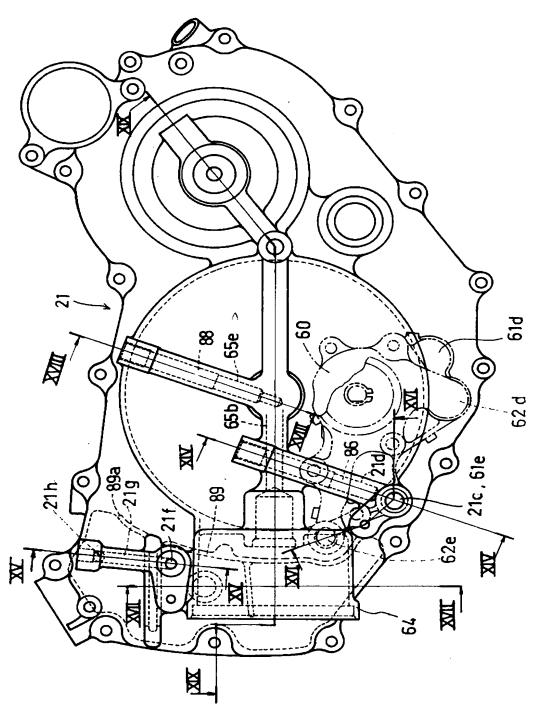


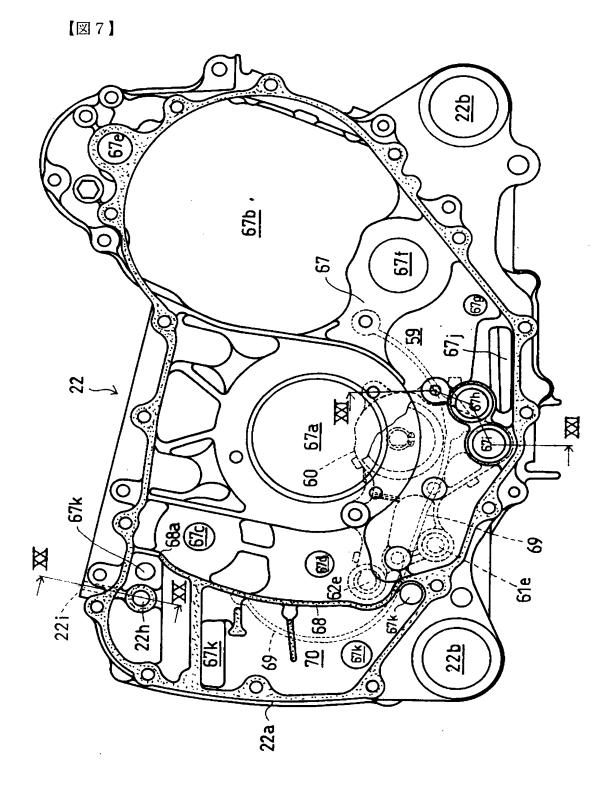




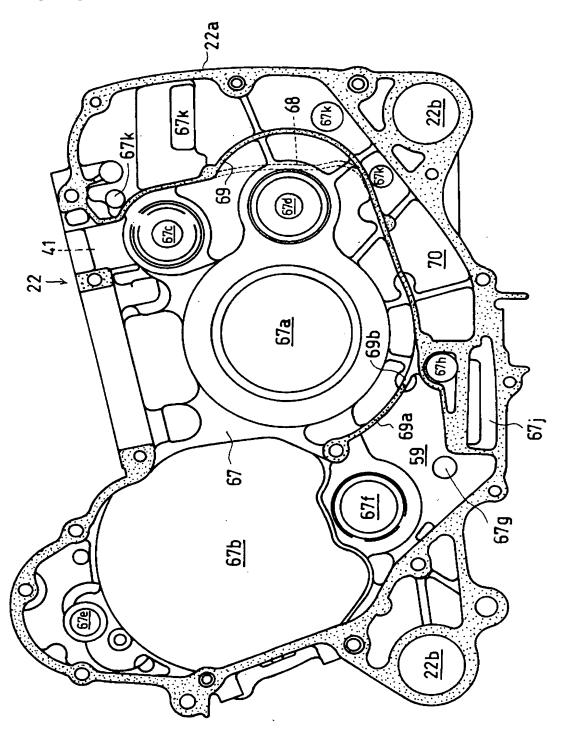



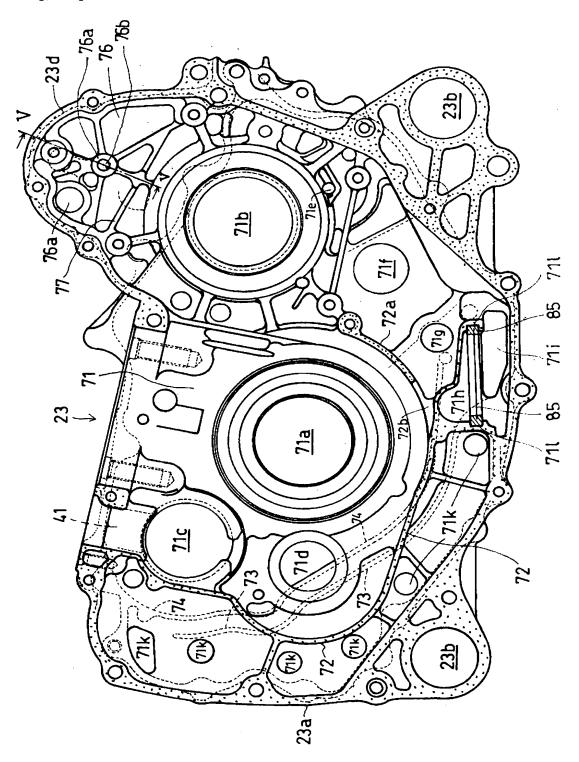


【図10】

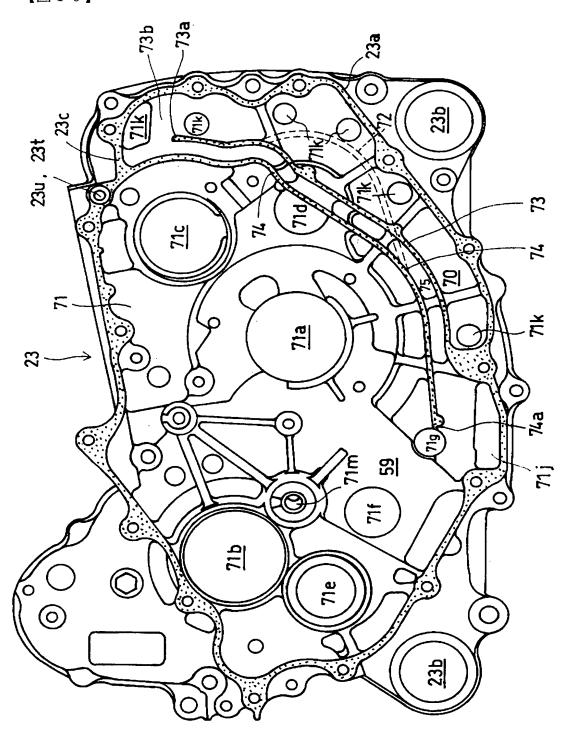


 \searrow


【図11】

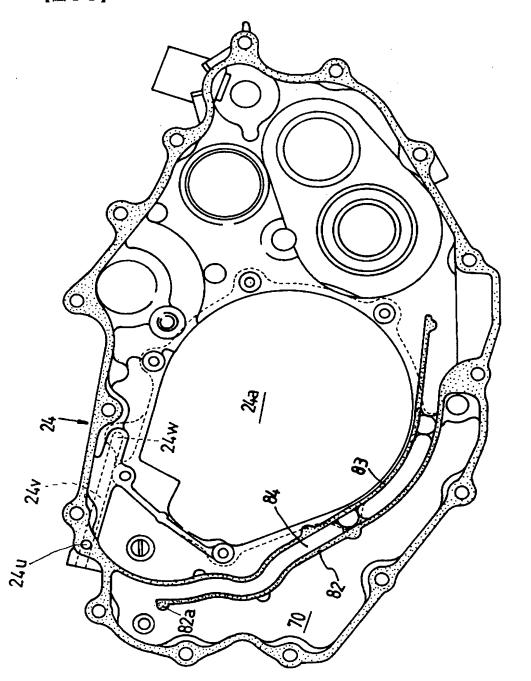


【図12】

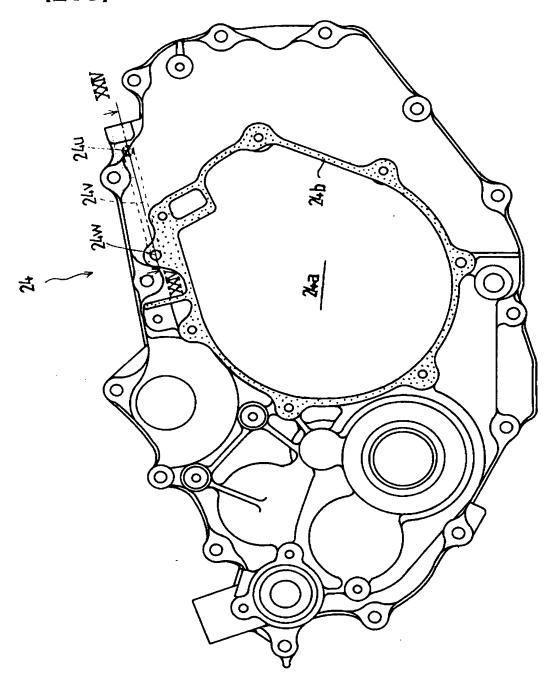


【図13】

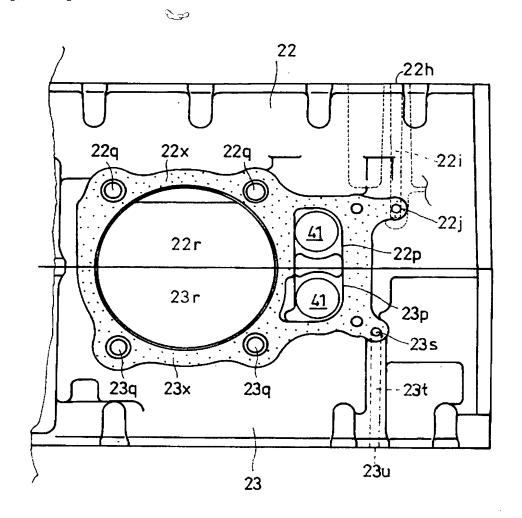


【図14】

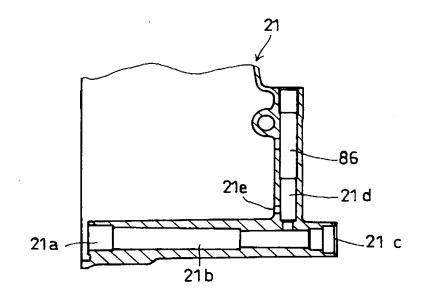


【図15】

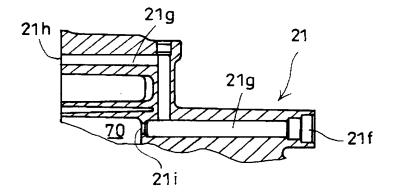


【図16】

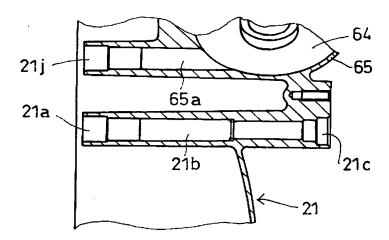


【図17】

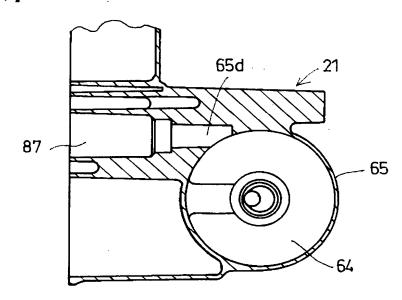


【図18】

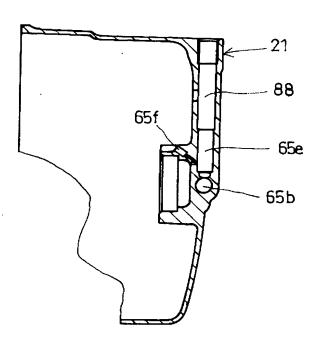


【図19】

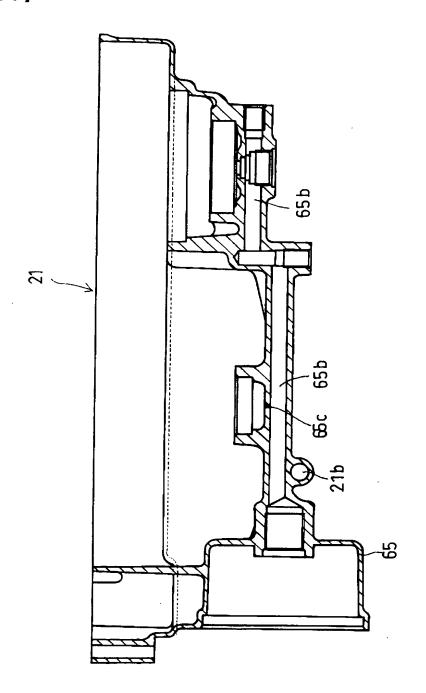


【図20】

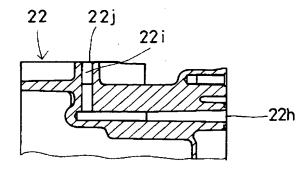


【図21】

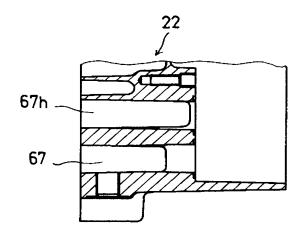


【図22】

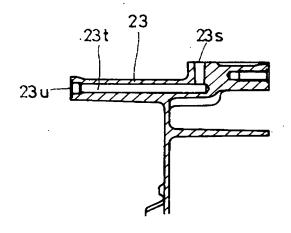


【図23】

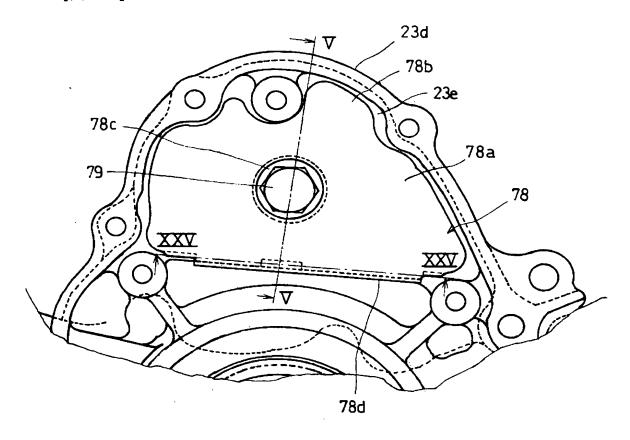


【図24】

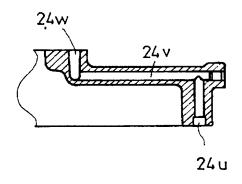


【図25】

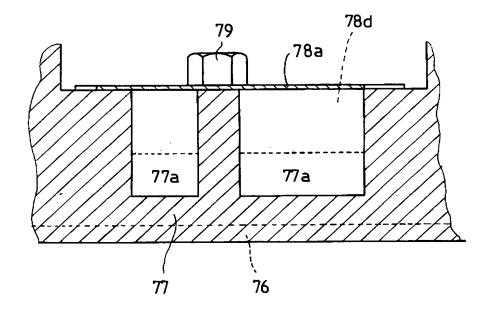


【図26】

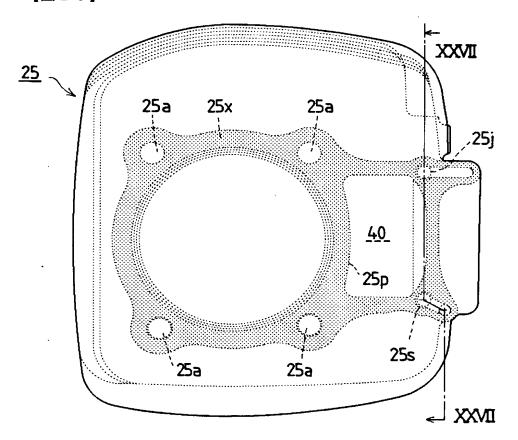


【図27】

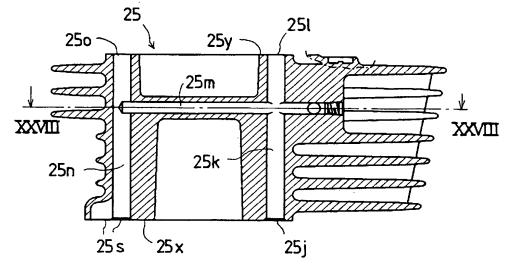


【図28】

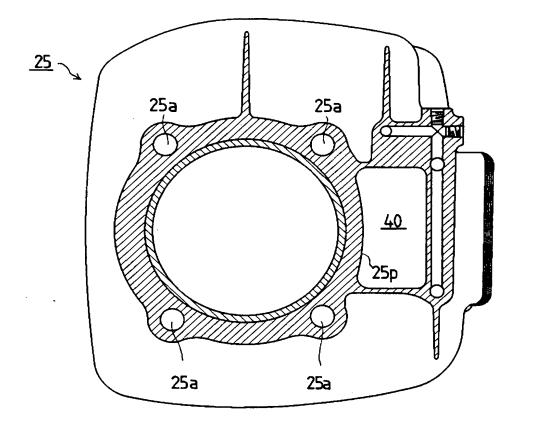


【図29】

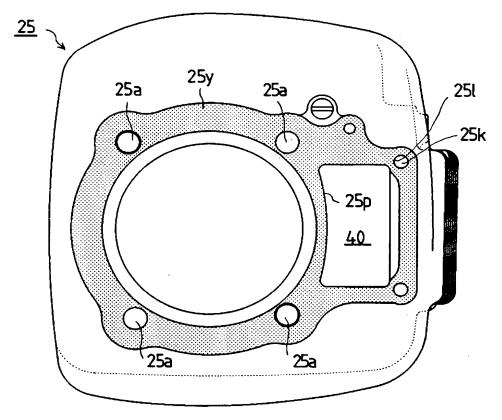


【図30】

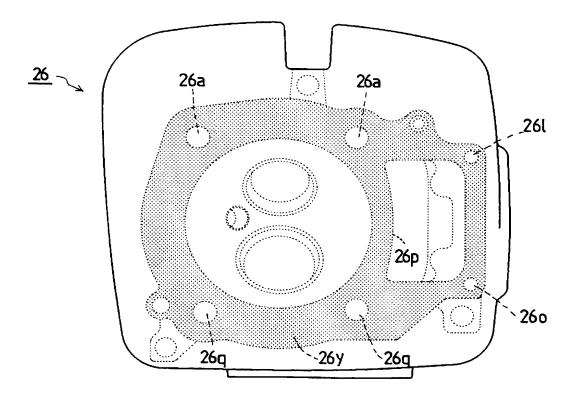


【図31】

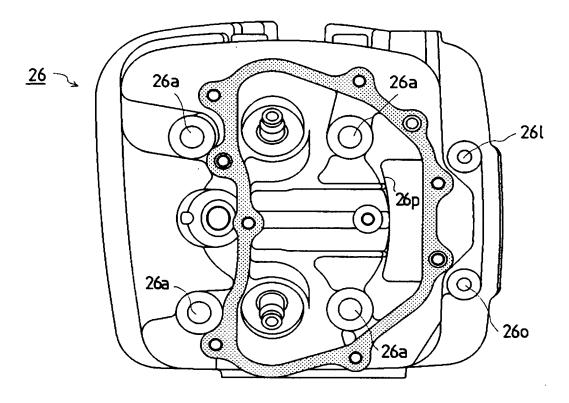


【図32】

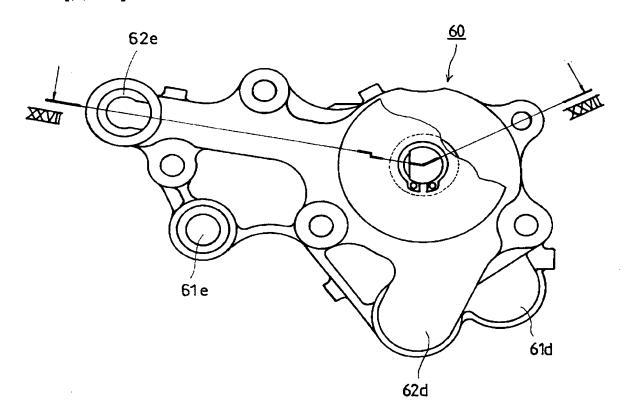

【図33】

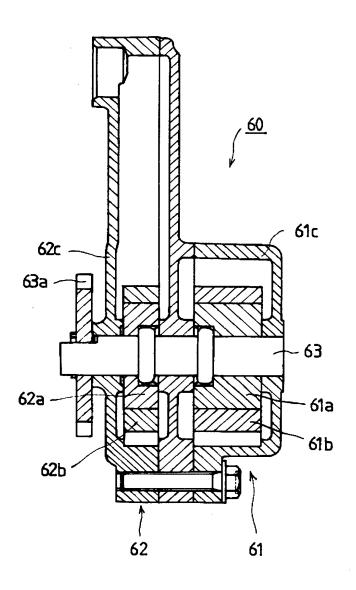

【図34】

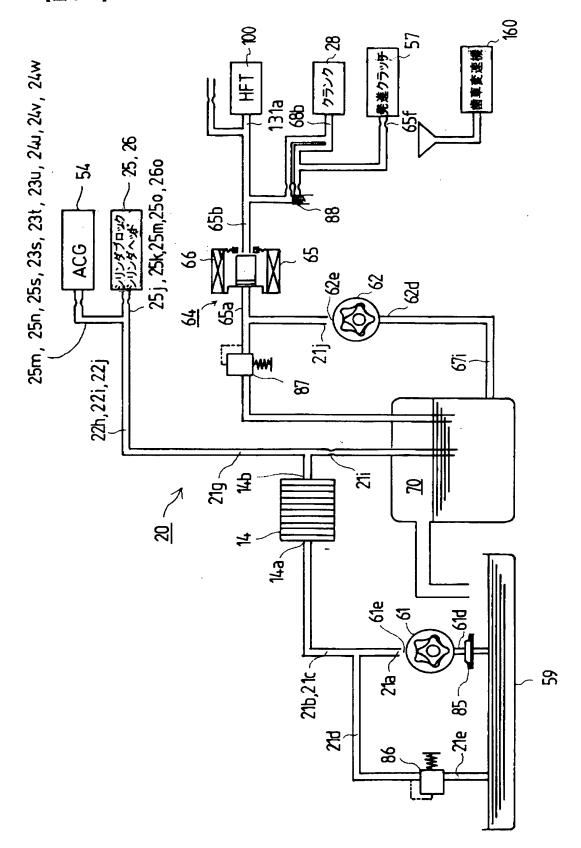

ページ: 26/E

【書類名】

要約書

【要約】

【課題】

本願発明は、内燃機関の動力を静油圧式無段変速機を介して車輪に伝達する横幅の狭いコンパクトな内燃機関付き車両用動力装置を提供するものである。

【解決手段】

シリンダ中心軸が略上下方向に指向したシリンダブロック25およびクランク軸28を有する内燃機関20と、斜板式油圧ポンプ110と斜板式油圧モータ130とが同一軸線上に配置されて前記クランク軸28からの回転を変速する静油圧式無段変速機100と、前記斜板式油圧モータ110または斜板式油圧ポンプ130の斜板角度を変更する駆動部材152を往復動させる変速駆動軸151とを備えた内燃機関付き車両用動力装置1において、前記変速駆動軸151は前記静油圧式無段変速機100よりも上方に位置して該静油圧式無段変速機100の軸心と平行に配置されるとともに、該変速駆動軸151の軸心と前記静油圧式無段変速機100の軸心とを結ぶ平面が、前記クランク軸28の軸心と交叉せず、かつ前記シリンダブロック25のシリンダ中心軸の軸心に対し鋭角をなし該クランク軸28の軸心より下方に位置して交叉したものである。

【選択図】

図3

認定・付加情報

特許出願の番号

特願2002-272335

受付番号

5 0 2 0 1 3 9 8 7 5 4

書類名

特許願

担当官

松田 伊都子 8901

作成日

平成14年 9月20日

<認定情報・付加情報>

【提出日】

平成14年 9月18日

特願2002-272335

出願人履歴情報

識別番号

[000005326]

1. 変更年月日 [変更理由]

1990年 9月 6日

变更理由] 新規登録 住 所 東京都港[

東京都港区南青山二丁目1番1号

氏 名 本田技研工業株式会社